

Fehlercode	Fehlerbeschreibung	Fehlerursache	Prüfung / Fehlerbehebung/Bemerkung
E 141	Inverter „Control Error“ H 97	1. Kühlung vom Gerät unzureichend 2. Kühllüfter läuft nicht 3. Magnetronlüfter läuft nicht 4. Fehler im Inverter 5. Fehler im Magnetron 6. Fehler im Steuermodul	Gerät nach Installations- / Montageanleitung einbauen Kühllüfter austauschen Magnetronlüfter austauschen Inverter prüfen / austauschen Magnetron überprüfen / austauschen Steuermodul prüfen / austauschen
E 142	Inverter „Error“ H 98	1. Kühlung vom Gerät unzureichend 2. Kühllüfter läuft nicht 3. Magnetronlüfter läuft nicht 4. Magnetron falsch angeschlossen 5. Fehler im Magnetron 6. Fehler im Inverter 7. Fehler im Steuermodul	Gerät nach Installations- / Montageanleitung einbauen Kühllüfter austauschen Magnetronlüfter austauschen Verdrahtung Magnetron prüfen / richtig anschließen Magnetron überprüfen / austauschen Inverter prüfen / austauschen Steuermodul prüfen / austauschen
E 143	Inverter „Pulse“ H 99	1. Fehler im Inverter 2. Fehler im Steuermodul	Inverter prüfen / austauschen Steuermodul prüfen / austauschen
E 144	Plausibilitätskontrolle	Parameterfehler im Steuermodul	Anzeige- und Steuermodul austauschen (Doppelbacköfen --> Backrohr 1)
E 244	Plausibilitätskontrolle	Parameterfehler im Steuermodul	Anzeige- und Steuermodul austauschen (Doppelbacköfen --> Backrohr 2)
E 300	Falsche Modulkombination	1. falsche Modulkombination (Anzeige- <-> Steuermodul) 2. falscher Varianten-Code (VC)	richtiges Modul einbauen VC im Prüfprogramm überprüfen / einstellen
BSH BOSCH UND SIEMENS HAUSGERÄTE GMBH IC5_E3_CI_SE			Document-No.: 56500000092920_ASP_DE.doc Material-No.: 9000414740
			Revision E Seite-Nr. 5 of 27
The reproduction, transmission or use of this document or its contests is not permitted without express written authority. Offenders will be liable for damages. All rights including rights created by patent grant or registration of a utility model or design are reserved. Copyright reserved.			